


Bluetooth-Update-Installationsanleitung für AVIC-F900BT und AVIC-F700BT

HINWEISE:

- ✓ Diese Information gilt nur für AVIC-F900BT und AVIC-F700BT Navigationssysteme, die in Europa und Russland verkauft wurden.
- ✓ Dieses Update eignet sich für AVIC F900BT und AVIC-F700BT mit dem Original-Kartenmaterial sowie mit dem Karten- und Software-Upgrade CNSD-100FM.
- ✓ Bei Problemen mit diesem Update sehen Sie bitte in den Fragen & Antworten am Ende dieser Anleitung nach oder wenden sich an die **Pioneer Service Hotline**.
- ✓ Dieses Software-Update verbessert **ausschließlich die Konnektivität mit Blackberry Mobiltelefonen**.

A. Überprüfen Sie die Versionsnummer der aktuellen Bluetooth-Software auf Ihrem Gerät:

1. Bitte schalten Sie Ihr Navigationsgerät ein, indem Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs (durch Drehen des Zündschlüssels) einschalten. Wenn Sie nicht das "Hauptmenü" auf Ihrem Display sehen können, dann drücken Sie bitte den "MENÜ" Knopf
2. Wählen Sie "Telefon" und „Telefon-Einstellungen“
3. Stellen Sie sicher dass "Bluetooth Ein/Aus" auf Ein "steht"
4. Wählen Sie "Bluetooth Software Update"
5. Folgender Bildschirminhalt sollte erscheinen:

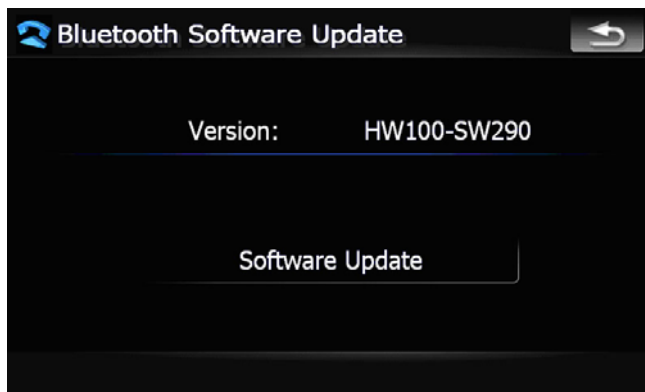

Wenn die Version **SW330** oder neuer angezeigt wird, dann ist Ihr Produkt bereits mit der neuesten Version ausgerüstet und Sie brauchen kein Upgrade durchzuführen.

B. Herunterladen des Bluetooth-Updates:

Laden Sie das benötigte ZIP-Archiv von der Pioneer Website herunter und speichern Sie es auf Ihrem Computer.

Für Blackberry-Benutzer (Version 3.30): [AVIC_Fseries BT330.zip](#)

Für Benutzer anderer Mobiltelefone (Version 2.90): [Pioneer AVIC_F series BT290.zip](#)

Wenn Ihr Browser nicht automatisch mit dem Download beginnt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Browser oder Ihre Sicherheitseinstellungen so eingestellt sind, dass ein Herunterladen der Dateien von dieser Website möglich ist. Sie können auch den obigen Link mit der rechten Maustaste anklicken und "Ziel speichern unter" wählen, um den Download zu starten.

C. Überprüfen Sie die Dateigröße der herunter geladenen Datei:

Speichern Sie die Datei zunächst auf Ihrer Festplatte. Überprüfen Sie dann die Dateigröße, indem Sie mit der Maus auf den Ordner oder die Datei zeigen und mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü aufrufen. Wählen Sie „Eigenschaften“. Sollten die Dateigrößen nicht übereinstimmen, führen Sie Schritt B erneut aus.

AVIC-Fseries BT330.zip: 370 kB (379.439 Bytes)

Pioneer AVIC F series BT290.zip: 373 kB (382.039 Bytes)

D. Entpacken Sie das ZIP-Archiv:

Wenn die Dateigröße übereinstimmt, führen Sie einen Doppelklick auf die Datei aus, um sie zu entpacken. (Sollten Sie kein Entpackungsprogramm auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie sich ganz einfach ein kostenfreies Gratis-Programm herunterladen.)

E. Vorbereiten der SD-Speicherkarte (das Update ist nicht per CD oder USB möglich):

Das benötigen Sie:

- einen PC mit SD-Speicherkarten-Leser
- eine formatierte, leere SD-Speicherkarte mit einer Mindestkapazität von 512 MB
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS

VORGEHENSWEISE:

1. Legen Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartenleser ein.
2. Kopieren Sie die **3 entpackten Dateien in das Stammverzeichnis** (z.B. „F:\ „) der leeren SD-Speicherkarte.

Dateien der Version 3.30: CK5000_330_RLS.bin, flash_p4_lwp.bin und rtl_115200_8192_p4.bin

Dateien der Version 2.90: CK5000_290_RLS.bin, flash_p4_lwp.bin und rtl_115200_8192_p4.bin

F. Führen Sie das Firmware-Update durch:

HINWEISE:

- ✓ **Schalten Sie das Gerät nicht aus, unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung und ziehen Sie auch nicht die SD-Speicherkarte heraus, während das Update läuft. Andernfalls wird das Update abgebrochen und lässt sich möglicherweise gar nicht mehr durchführen.**
- ✓ Bei Problemen mit diesem Update sehen Sie bitte in den Fragen & Antworten am Ende dieser Anleitung nach oder wenden sich an die **Pioneer Service Hotline**.

VORGEHENSWEISE:

1. Stellen Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs aus.
2. Legen Sie die SD-Speicherkarte, die die Update Dateien enthält, in das Gerät ein.
3. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs an.
4. Wählen "Telefon" und "Telefon-Einstellungen".
5. Stellen Sie sicher dass "Bluetooth Ein/Aus" auf Ein "steht".
6. Wählen Sie "Bluetooth Software Update"
7. Drücken Sie "Software Update" um den Prozess zu starten.
8. Das Update dauert etwa 3 Minuten.

Hinweis: Schalten Sie das Gerät nicht aus, unterbrechen Sie nicht die Stromversorgung und nehmen Sie nicht die SD-Speicherkarte heraus, während das Update läuft. Andernfalls wird das Update abgebrochen und kann möglicherweise nicht wiederholt werden.

Das Update ist abgeschlossen wenn die Meldung "Software has been updated" erscheint.

- Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs bzw. die Stromversorgung des Demo-Boards ab.
- Entfernen Sie die SD-Speicherkarte aus dem Gerät

Das Upgrade war erfolgreich, wenn die Version (siehe Punkt 1), jetzt die Version SW330 ist.

Nun ist Ihr Gerät auf dem neuesten Stand.

Fragen & Antworten:

F: Was mache ich, wenn das Gerät "n/a" als Bluetooth Software Version anzeigt?

A: Wiederholen Sie den Update-Prozess.

F: Was mache ich, wenn das Gerät während des Software-Updates ausgeht?

A: Schalten Sie die Zündung durch Drehen des Zündschlüssels aus und wieder an. Wiederholen Sie den Update-Prozess ab Punkt 6.

F: Was mache ich, wenn das Upgrade bei meinem Gerät nicht funktioniert oder wenn es nicht den Neustart-Bildschirm nach mehr als einem Versuch anzeigt?

A: Bitte setzen Sie sich mit Ihrer **Pioneer Service Hotline** in Verbindung.